

HYUNDAI
POWER PRODUCTS

ÁGAPRÍTÓ HYD-524A

Eredeti használati utasítás



Műszaki adatok

Dobozméret	610x340x325 mm
Motor	230 V/50 Hz
Teljesítmény	2500 W
Maximális befogadó átmérő	45 mm
Gyűjtő zsák	45 Liter
Biztonsági besorolás	IP X4
Hangteljesítmény LWA	103.8 dB (A)
Hangnyomásszint LpA	95.5 dB (A)
Védettségi osztály	I (földelt hálózathoz)
Súly bruttó/nettó	9,8 / 8,9 kg



Használati útmutató:

Az alábbi szövegben használt -aprítógép- megnevezés az Ön által megvásárolt, hálózatról működtetett (kábelrel csatlakoztatott) elektromos szerszámra vonatkozik.

A gép használata előtt mindenképpen olvassa el a használatra vonatkozó útmutatást. Tartsa be az összes utasítást, és a gép, üzembe helyezését a leírtak szerint végezze el.

A gép rendeltetésszerű használata

A kerti hulladékaprító a következők aprítására alkalmas:

Elegáns megjelenés és kiemelten nagy hatékonyság jellemzi a Hyundai HYD 524A típusú 2,5 kilowattos aprítógépét, mellyel a kerti munkák vagy a tűzifa vágásakor keletkező hulladék ágakat feldolgozhatjuk. Könnyű kezelhetőségű és túlterhelés elleni védelemmel is ellátott ez az ágaprító berendezés. A gép gumírozott kerekekkel és kitűnő markolattal lett ellátva így mozgatása egyszerű. A feldolgozott aprított faanyagból komposztot, azaz újra hasznosítható természetes anyagot gyárthat, mellyel környezetének is segít a természetes körforgás fenntartására.

A gép kapacitásának megfelelő átmérőjű ágak (a fa fajtájától és állapotától függően)

Kerti hulladék, pl. napok óta száradó hervadt virágok vagy nedves gaz (a különféle állagú hulladékot váltogatva adagolja a gépbe)

A kerti hulladékaprító kizárólag otthoni használatra szolgál, ipari célú felhasználásra nem alkalmas. A gép nyilvános helyen nem használható.

Általános utasítások

A kezelői kézikönyvet elolvasva ismerkedjen meg a gép működtetési módjával.

A nem megfelelően tájékozott kezelők az esetleges helytelen működtetés miatt saját maguk és mások testi épségét kockáztatják.

A gépet csak olyan személynek adja kölcsön, akinek szaktudásában megbízik.

Ha a gépet kölcsönadja, mindig adja oda vele együtt a kezelői kézikönyvet is.

Az elektromos kerti hulladékaprítót nem kezelhetik fizikailag vagy szellemileg sérült, érzékszervi problémákkal rendelkező, tapasztalatlan, illetve a gép működését nem ismerő személyek.

A kisgyermekre ügyeljen, hogy ne játsszanak a géppel. A gép kezelése gyermekek számára tilos.

A gépet csak akkor használja, ha arra fizikailag alkalmasnak érzi magát. Minden műveletet nyugodtan és körültekintően végezzen. A gép körüli területen lévő személyek és tárgyak épségéért a kezelő felel.

A gépet alkoholos befolyásoltság, fáradtság vagy rosszullet esetén használni tilos.

A gépet a használati utasításoknak megfelelően, az alkalmazási területet és a helyi viszonyokat figyelembe véve üzemeltesse. A gép véletlen elindulása veszélyhelyzetet okozhat.

A gép egyetlen alkatrészét sem szabad módosítani, ideértve a biztonsági berendezéseket is. Ellenkező esetben a kezelőt veszély fenyegeti. A gép üzemeltetését helyi vagy országos szabályok korlátozhatják.

Mindig legyen figyelmes.

Körültekintően dolgozzon.

Használja józan esztét.

Fáradtan ne üzemeltesse a gépet.

Személyi védőfelszerelés

Öltözzön fel a munkához megfelelően.

Ruházata legyen praktikus és kényelmes; legyen szoros, de mozgását ne akadályozza.

Ne viseljen ékszereket vagy olyan ruhadarabot, amely a gépbe akadhat.

A hosszú haját fedje le.

A halláskárosodás ellen mindig védekezzen fülvédővel.

Az adagolótorokból kirepülő törmelék ellen mindig viseljen védőszemüveget.

Ujjait mindig védje megfelelő kesztyűvel.

Ha sok porra számít, például száraz ágak vagy bokrok aprításakor, viseljen arcvédő maszkot.

A gép üzemeltetésekor strapabíró, nem csúszós talpú cipőt viseljen.

Az ilyen lábbeli véd a sérülések ellen, és stabil állást biztosít.

A munkaterület biztonsága

Gondoskodjon arról, hogy amíg a gépet üzemelteti, a nézelődők és a gyerekek messzebb álljanak.

A gépet szabad téren, vízszintes és szilárd felületen üzemeltesse.

A gépet fal, illetve egyéb tárgy közelében működtetni nem szabad.

A gépet robbanékony környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok, illetve por közelében működtetni nem szabad. A gép a port vagy a gázokat begyűjtő szikrákat hozhat létre.

Ne működtesse a gépet olyan kavicsos vagy köves felületen, ahol a gépből távozó anyagok sérülést okozhatnak.

Tartsa tisztán és kellően megvilágítva a munkakörnyezetet.

A rendezetlen vagy nem kellően bevilágított környezet szinte vonzza a baleseteket.

A gépet ne érje víz vagy nedvesség. A gépbe jutó víz megnöveli az áramütés kockázatát.

A gép indítása

Mielőtt a kábelt csatlakoztatná vagy a gépet bekapcsolná:

Ellenőrizze, hogy valamennyi csavar, anya és egyéb kötőelem meg van-e húzva.


Ellenőrizze, hogy a védő és terelőlemezek, illetve a takarófedél a helyükön vannak-e, és állapotuk megfelelő.

Az adagolótorok legyenek üresek. Az adagoló és a kiadónyílás legyen megfelelően védett.



Összeszerelés

A kicsomagolás után, a két lábrészt kösse össze a keréktartó tengellyel. Belülről kifelé dugja be a tartócsövekbe az összekötő tengelyt. Alulról nézve a balra hajló tartócső kerüljön, értelemszerűen a bal oldalra. A másik jobbra hajló tartócső pedig a tengely jobb oldalára kerüljön. Húzza fel a tengelyre a távtartót, majd erre dugja fel a kereket a bordákkal befelé, végül csavarokkal rögzítse mindkettőt. A kerekek felszerelése után következhet a dísztárcsák bepattintása a kerekbe.

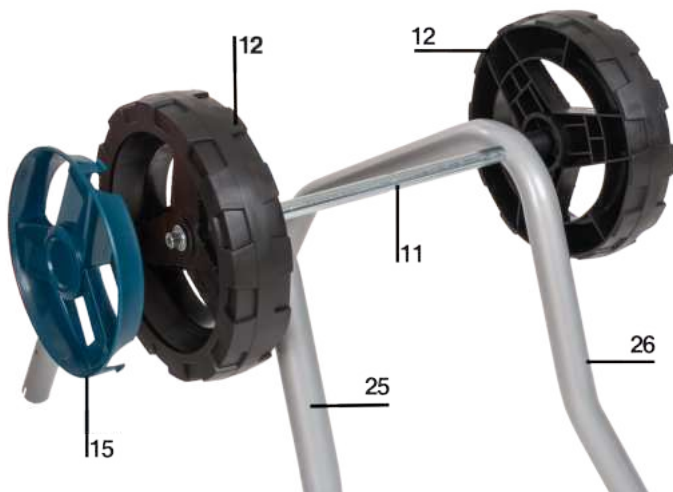

A kerekek felszerelése után, helyezze, a felfordított gép alsó burkolatjából kialakított helyekre a tartó csöveket és utána csavarral rögzítse őket.



Megnevezések


1	Adagoló torok	15	Díztárcsa
2	Fogantyú	16	Segéd kar az anyag benyomásához
3	Adagolóház	17	Gyűjtőzsák
4	Motorház	18	Papucs a csővázon
5	Akasztók a gyűjtőzsákhoz (2db)	19	Kerékrögzítő csavar
6	Kapcsolóház	20	230V-os kábel
7	Bekapcsoló gomb (I)	21	Forgó késtartó tárcsa
8	Kikapcsoló gomb (O)	22	Cserélhető forgókés (átfordítható)
9	Kábelvédő gumi	23	Késrögzítő imbusz csavarok (4 db)
10	Adagolóház nyitó csavar	24	Késtartó tárcsarögzítő imbuszcsavar
11	Táv és keréktartó tengely	25	Lábrész
12	Kerék	26	Lábrész
13	Imbuszkulcs	27	Menetes távtartó henger
14	Lábrész rögzítő csavar	28	Gyűjtőzsák akasztója

A vágó-aprító gép, részletei

Akassza fel az akasztókra a hulladéktartó műanyagzsákokot.

A gépet felhajtani csak kikapcsolt állapokban szabad. A rögzítő csavar feloldása után hajtható hátra a gép. Így lehet tisztítani, kést cserélni, vagy a beszorult anyagot eltávolítani. A kést a rögzítő csavarok kicsavarása után lehetséges megfordítani.

A gép nyitott formában

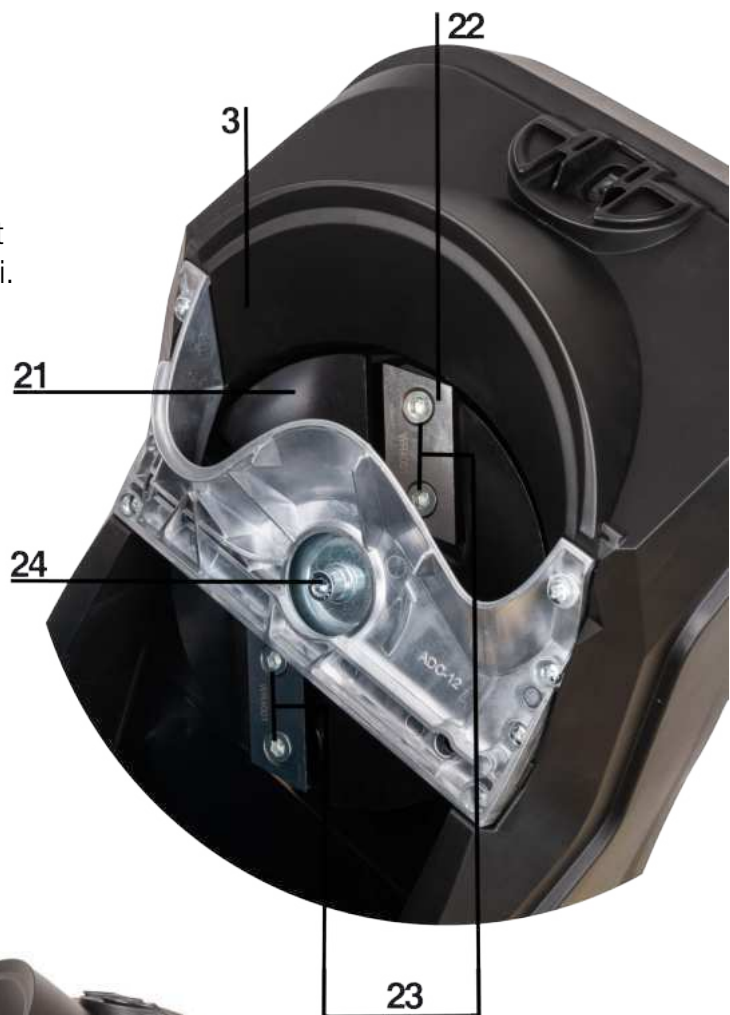


Csatlakoztatás a hosszabbító kábelhez

A kültéri hosszabbító kábelt minden esetben, csak a képen látható módon csatlakoztassa.



Tartozékok:

1. Segédkar
2. Lábak ,2 db
3. Kerekek, 2 db
4. Kerékvédő dísztárcsa, 2db
5. Rögzítő tengely
6. Imbuszkulcs
7. Gyűjtőzsák

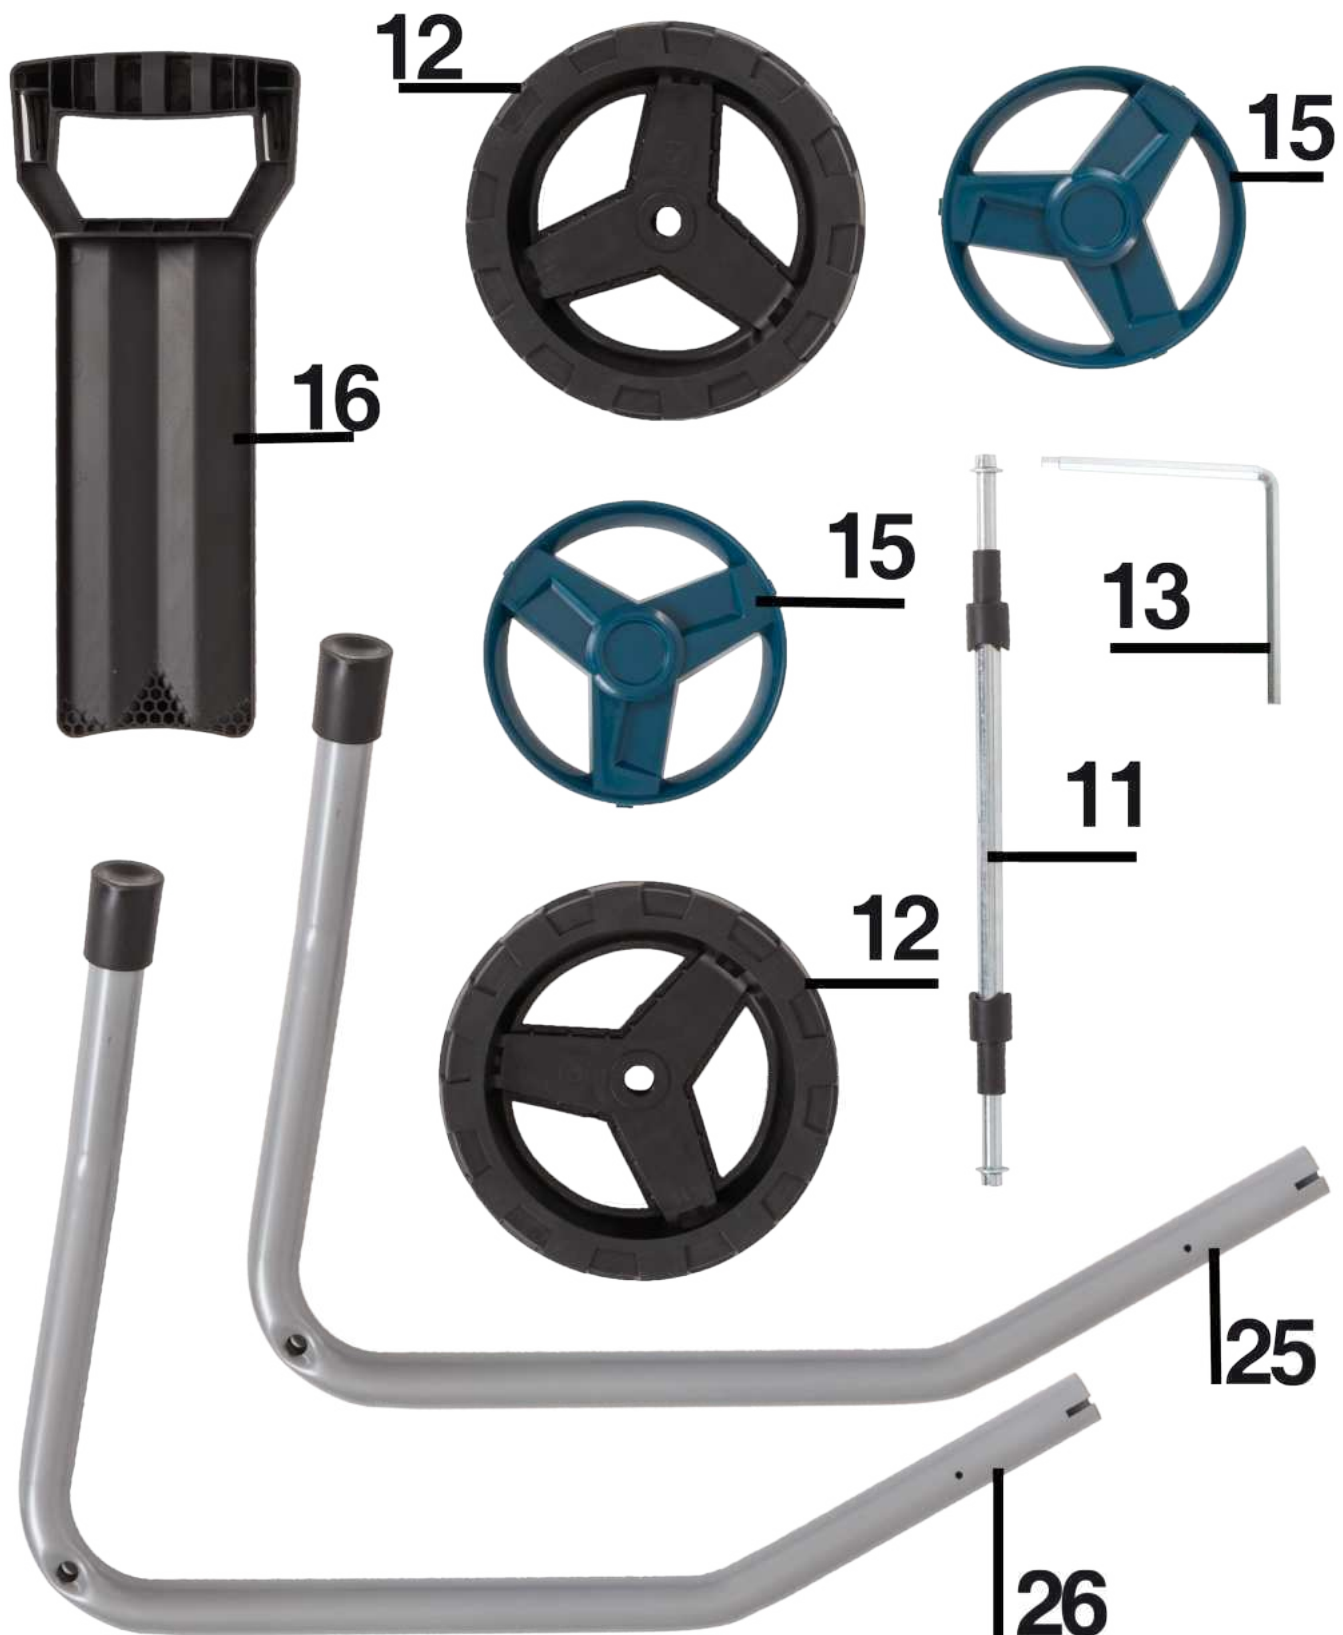

Anyag szakszerű behelyezése a gépbe.



Az elektromossággal kapcsolatos tudnivalók VIGYÁZAT!

A gép I. osztályú besorolással rendelkezik.

A gépet csak földeléssel ellátott aljzathoz csatlakoztassa. A nem megfelelő földelés, áramütést vagy halált okozhat. Kizárólag háromeres, földelt dugót használjon.

Üzem közben testével ne érjen földelt felületekhez (pl. csövekhez, radiátorokhoz).

Csak a szabványnak megfelelő, kültéri használatra alkalmas, a rácsapódó víznek ellenálló hosszabbító kábelt használjon. A 25 méternél rövidebb kábel keresztmetszete legalább 1,5 mm² legyen, a 25 méternél hosszabb kábelé pedig 2,5 mm². Hosszabb és vékonyabb kábel használata esetén feszültségcsökkenés léphet fel.

A feszültségcsökkenés a géphez jutó táp csökkenését eredményezheti.

A hosszabbító kábel ne akadjon bele semmibe, ne törjön meg, és ne érje víz sem.

Kábeldob használatakor, teljesen tekerje le a kábelt a dobról.

Ügyeljen a kábel épségére. A gépet ne húzza a kábelnél fogva, és a csatlakozót ne a kábelnél fogva húzza ki az aljzathoz. A kábelt tartsa távol hőforrásoktól, olajtól, éles peremektől és mozgó alkatrészekről. A sérült vagy összegabalyodott kábel használata megnöveli az áramütés kockázatát.

Rendszeresen ellenőrizze a hosszabbító kábel szigetelésének épségét. Ha sérült, cserélje ki.

Ha a tápkábel megsérül, azonnal húzza ki a dugaszt az aljzathoz. Az áram alatt lévő részekhez érő, sérült kábel áramütést okozhat.

Sérült kábelek használata tilos.

A gépet csak olyan tápaljzathoz csatlakoztassa, amelyet előzőleg már kipróbált. Ellenőrizze, hogy a rendszer feszültsége megegyezik-e az adattáblán szereplő értékekkel.

A védőelemeket kiiktatni, illetve megkerülni tilos.

A gép szabadban való használatakor mindig maradékárammal működő, legfeljebb 30 mA-es áram védőkapcsolót (RCD) használjon.

A következők előtt állítsa le a gépet és húzza ki a tápkábelt:

- Ha a gépet felügyelet nélkül hagyja.
- Elakadás vagy meghibásodása elhárítása.
- A gép ellenőrzése, tisztítása, illetve üzemeltetése.
- Beállítás, tartozékok cseréje, vagy a gép tárolásra való felkészítése.
- Ha a gép rázkódni kezd, vagy rendellenes zajt hall.
- Az adagoló, illetve a kiadónyílás tisztítása.
- A gyűjtőkosár fel, illetve leszerelése(ürítése)

Működtetés

Arcát és egyéb testrészeit tartsa távol a bemeneti nyílástól.

Végtagjait és más testrészeit ne engedje az adagolónyílás, a kiadónyílás, illetve mozgó alkatrészek közelébe. Ellenkező esetben súlyos sérülést szenvedhet.

A gép üzemeltetése közben kerülje az egyensúly elvesztésével járó testhelyzetet. Mindig álljon stabilan, egyensúlyát őrizze meg. Így váratlan helyzetben is megőrzi a gép feletti uralmat. Adagolás közben a talajon állva a cipőtalpa legyen a gép aljával egyvonalban. (ne álljon magasabban)

Üzem közben mindig tartson biztonságos távolságot a beadónyílástól.

Tartsa be a helyi zajvédelmi előírásokat.

A gépbe ne töltsön követ, fémdarabokat, üveget, illetve más idegen anyagot sem. Ügyeljen rá, hogy a beadagolt anyagban ne legyenek ilyen tárgyak. Amennyiben a forgókés idegen tárgyat ér, a gép rázkódni kezd, vagy rendellenes zajt hall, haladéktalanul kapcsolja ki a motort, és húzza ki a gép tápkábelét.

Ellenőrizze a kerti hulladékprító épségét, majd húzza meg az esetlegesen kilazult alkatrészeket.

Ne hagyja, hogy a felaprított anyag felgyűljön a beadónyílásban. Ellenkező esetben az anyagot a gép az adagolónyílásból visszalökheti. Használja az anyaglenyomót (19), ne nyúljon a beadagoló nyílásba.

A gép szállítása

Üzem közben a gépet ne döntse meg.

Hosszú anyagok beadagolásakor tartson megfelelő távolságot. Az anyag visszarugózva személyi sérülést okozhat.

Az adagolótorok nélkül ne használja a gépet.

A gépet erőltetni nem szabad. A tervezett sebességgel biztonságosan és jó hatékonysággal üzemeltethető.

A gép gyakori túlterhelése a motor károsodását vagy tüzet okozhat.

A megfelelő eszközöket használja. Az eszközöket mindig rendeltetésszerűen használja. A gépbe fémeket, üveget, követ, kerámiát, műanyagot, vastagabb ágakat, kemény fát vagy vastag fatáblákat stb. adagolni tilos.

A gép szervizelése, vizsgálata, beállítása, tárolása, illetve tartozék cseréje előtt végezze el a következőket:

- Kapcsolja ki a gép tápellátását
- Válassza le a gépet a hálózatról
- Ellenőrizze, hogy leállt-e az összes mozgó alkatrész
- Hagyja a gépet lehűlni
- Ellenőrizze, hogy épek-e a gép alkatrészei
- A biztonsági elemek rendeltetésszerűen működnek
- Valamennyi mozgó alkatrész akadálymentesen és hibamentesen mozog
- Valamennyi alkatrész ép, felszerelésük helyes
- A sérült alkatrészeket a szervízben cseréltesse ki

Üzembe helyezés

A berendezést mindig egy szilárd, vízszintes alapra állítsa fel. Üzem közben ne döntse meg és ne mozgassa el a berendezést.

A motor a kikapcsolás után még egy ideig tovább forog!

Tisztítsa meg a „gyökérlabdát” a talajmaradékoktól. Akadályozza meg, hogy idegen anyagok, például kő, üveg, fémek, szövet és műanyagok jussanak a betöltő tölcserbe (1). A vágókés (33) ellenkező esetben megrongálódhat.

A betöltő tölcser

A betöltő tölcsernek (1) üresnek kell lennie.

Bekapcsolás- Kikapcsolás

Nyomja meg a zöld „I” indító gombot (10).

Nyomja meg a piros „O” megállító gombot (11).

Újra indulás elleni védelem

A berendezés egy áramszünet esetén kikapcsolódik. Az energiaellátás aktiválásakor a berendezést nem indul ismét automatikusan, be kell kapcsolni a zöld (10) gombbal.

Elakadás, hiba, túláram esetén a biztonsági hőkioldó (8) kikapcsol és csak a hiba elhárítása és a hőkioldó lehűlése esetén kapcsolható vissza.

Beszorult anyag kiszabadítása

Egy túl magas terhelés (például a vágótárcsa (24) leblokkolódása pl. (anyagbeszorulás miatt), néhány másodperc elteltével a berendezés leállításához vezet. Valószínűleg a hőkioldó (8) is kiold.

A blokkolódás elhárításához, hátra lehet hajtani az adagolóházat (3), a rögzítőcsavar kicsavarásával, ami a vágószerkezetet takarja (védi). Így hozzáférhetővé válik a beszorult anyag. Eltávolítása után ellenőrizze le a kések állapotát is. Így lehet a kést (33) is cserélni, vagy alkalomadtán után állítani az ellenkésként szereplő beömlő nyílást (31) a csavarok (32) fellazítása után.

Az után állításnál sohase állítson utána túl sokat, csak amennyire okvetlenül szükség van, mert ellenkező esetben az ellenkésként funkcionáló alumínium házat (31) szükségtelen kopásnak teszi ki.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A 2012. évi LXXXVIII. törvény a piacfelügyeletéről, a 16/2008 (VIII. 30.) NFGM rendelet és a 374/2012 (XII. 18.) Kormányrendelet 8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelet, 23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet előírásai szerint.

Száma: D/2024/HYD-524A

Alulírott az alábbi gyártó nevében:

Gyártó: Ningbo Winner Electric Appliances Co., Ltd, No.2 Bifeng Road, Xiwu Street Fenghua City 315505 Zhejiang, P.R.China

Európai importőr / Forgalmazó: Devon-Imp Ex Kft.

Cím: 1103 Budapest, Noszlopy u. 34. Magyarország

A gyártó meghatalmazott Európai Unióban letelepedett képviselője: Devon Imp-ex Kft.

Cím: 1103 Budapest, Noszlopy u. 34. Magyarország

Ezennel kijelentem, hogy az alábbi termék:

HYUNDAI HYD-524A ágaprító 2500W

(Model NoWR4001-2600)

megfelel a következő direktívák előírásainak:

Kisfeszültségű berendezések 2014/35/EU

Elektromágneses kompatibilitás 2014/30/EU

RoHS direktíva 2011/65/EU, Gépdirektíva 2006/42/EK

és, hogy az alább hivatkozott szabványok és/vagy műszaki előírások kerülnek alkalmazásra:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1

EN 61000-3-3:2013+A1+A2

EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15

EN 50434:2014

EN 62233:2008

AfPS GS 2019:01 PAK

Egyéb hivatkozások és vonatkozó direktíva (-ák) által megkívánt információk:

Certificate No.:AE 50621957 0001

A CE jel első kiadásának ideje és helye: 2024.03.06. Nürnberg

A Devon Imp-Ex Kft. felelősséget vállal az általa kiadott megfelelőségi nyilatkozatért.

Budapest, 2024.08.02.

DEVON IMP-EX Kft.
1103 Budapest, Noszlopy u. 34.
Adószám: 12863660-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-710646

.....
Kornfeld Tamás
ügyvezető igazgató

HULLADÉKKEZELÉS: Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat és csomagolóanyagokat a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újra felhasználásra leadni.

Csak az EU- tagországok számára: Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat a háztartási szemétbe! Az elhasznált villamos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 2012/19/EU európai irányelvnek és a megfelelő országos törvényekbe való átültetésnek megfelelően a már nem használható elektromos kéziszerszámokat külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újra felhasználásra leadni.



Magyarországi kizárólagos forgalmazó:

Devon Imp-Ex Kft.
1103 Budapest, Noszlopy u. 34.

Garanciális szerviz:

1211 Budapest (Csepel Gyártelep)
Déli bekötő-út 10/C.

www.barkacsgep.com